

A De Bleek 40
7468 DL Enter

T +31(0)355-256976

F +31(0)355-259641

E info@tseonline.nl

I www.tseonline.nl

SHERLOCK INSTRUCTIES

1. Sluit de leidingen aan op de testplaat.
2. Sluit de stroom aan, gebruik de unit uitsluitend in een explosieveilige zone.
3. Draai de **rode knop** een beetje naar links zodat deze omhoog komt.
4. Sherlock doet een zelfdiagnose. De lampen branden ter controle, de unit piept en de lampen links gaan uit.
5. Sherlock is klaar voor gebruik.
6. Stel de testdruk in met de **gele knop**:
 - a. 0,6 m voor de complete schacht,
 - b. 1,2 m alléén voor de rechte onderkamer,
7. Sop de flensrand, bouten en doorvoeren in.
8. Start de unit met de **groene knop**
De lampen moeten 0%, 25%, 50% etc. aangeven. Als dit te lang duurt geeft de unit "Excessive Leak" aan. Als de unit niet naar 25% gaat, de seal controleren en de plaat goed aandrukken totdat deze pakt, bijvoorbeeld door er op te leunen.
9. Als de test tussentijds wordt afgebroken controleren op kleine lekjes. Dicht ook kabels af door deze dubbel te vouwen.
10. Als de unit 100% heeft bereikt gaat de testprocedure lopen. Deze duurt afhankelijk van het schachtvolume ongeveer een kwartier.
11. Als de schacht volkomen dicht is, piept deze en brandt de **groene lamp "Pass"**.
12. Zijn er nog heel kleine lekjes dan piept de unit en de **rode lamp** geeft "Fail" aan.
13. Loop alle verbindingen en doorvoeren na en herhaal de test vanaf stap 3.

